
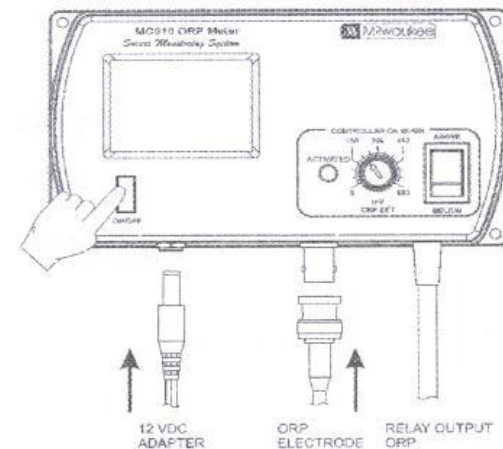


GEBRUIKSAANWIJZING MC510

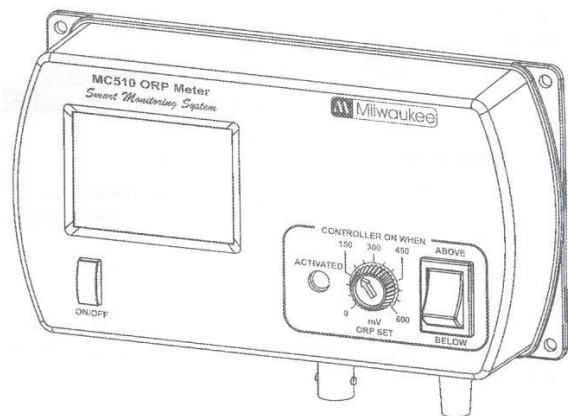

GEBRUIK

- Verbind de bijgeleverde 12 VDC adaptor aan de meter en het hoofdnet.
- Verbind de ORP electrode met de BNC plug welke zich aan de bovenkant van de meter bevindt.
- Verwijder altijd de beschermingskap voordat u tot meten overgaat.
- Indien de electrode droog is, dompel dan het uiteinde van de electrode ± 2.5 cm in reinigingsoplossing (M10000B) gedurende een paar minuten om de electrode te reactiveren.
- Schakel het apparaat aan door op de ON/OFF knop te drukken.
- Geef de display even de gelegenheid om zich te stabilizeren daarna zal de monitor onafgebroken registreren.
- De meter is in de fabriek al gekalibreerd.
- Een knipperend alarm geeft aan dat de gemeten ORP waarde lager is dan de ingestelde waarde.
- De ingestelde waarde kunt U eenvoudig selecteren door de stelknop welke zich in het midden van de meter bevindt te draaien totdat het driehoekje zich op de gewenste waarde bevindt.
- U kunt deze unit afstellen op een bereik van 0 tot 600mV.

INSTALLATIE PROCEDURE

